

The Klein 53725 has an exclusive auto-clamping feature and strips reduced diameter cable. Cuts armored cable up to 3/8" diameter: BX, AC, MC, MCAP® and Greenfield. MCAP® is a registered trademark of Southwire Company.

#### STEP 1 – ASSEMBLY (FIG. 1)

- Using a small screwdriver, remove storage cartridge (A) from drive knob (B).
- Remove cutter blade (C) from the storage cartridge. Replace cartridge after blade is removed.
- Remove small thumbscrew (D) on cutter body to fully open two cutter body halves.
- Remove nut (E) from end of drive axle (F) opposite the handle.
- Insert drive axle and handle assembly into cutter body (G).
- Place blade onto drive axle with Klein Tools logo facing outwards (H), ensuring blade is fully seated.
- Secure the blade onto the shaft by re-installing the nut. Ensure nut is facing the correct direction. A 3/8" wrench or nut driver may be needed to fully tighten the nut.
- Reinstall thumbscrew while squeezing cutter body halves together.

#### STEP 2 - CABLE CLAMPING (FIG. 2)

Insert cable (1) into channel and squeeze auto-clamping lever (2) until clamping stud (4) reaches bottom of cable groove. Hold tool near cutting head and squeeze until blade makes contact with cable. **Note:** For small diameter MC, cable lever (6) must be in forward position and button (7) must be pushed in completely (flush with outer channel) to properly position cable.

#### STEP 3 - CUTTING MC CABLES

After MC cable has been clamped, hold tool near the cutting head and squeeze. **Do not apply too much pressure while pushing blade against the cable.** Rotate the crank handle (3) smoothly in clockwise direction and adjust pressure to get most efficient cutting action. When the force required to turn crank suddenly decreases, you have cut all the way through. Release pressure and turn crank slightly to return top to original position.

#### CUTTING REDUCED SIZE MC CABLE

The 53725 cuts reduced diameter MC cable such as Southwire MCAP®. Since this cable requires a reduced depth of cut, slide lever (6) towards front of tool. Make sure button (7) is pushed in completely (flush with outer channel) to center cable on blade. Cut cable armor as detailed in Step 3. To cut standard MC, return lever (6) to rear position.

#### STEP 4 - REMOVING ARMOR

Two (2) to five (5) brisk turns of the handle should be sufficient to split BX casing. Hold cable on each side of the cut and twist armored casing counter-clockwise until it separates. If this last step fails, you have not cut all the way through the armor. Repeat steps above.

#### STEP 5 - SET DEPTH OF CUT

If the 53725 does not completely cut through the armor, you may need to adjust depth of cut. Use a 3/32 hex wrench to turn set screw in the top housing counter-clockwise a 1/4 turn. Make trial cut and adjust set screw until casing separates. It is critical that the blade does not nick a wire after adjusting depth of cut. Make trial cut to test. Casing can be separated by inserting screwdriver blade into slot and twisting to crack open or by bending cable slightly at cut.

#### BLADE LUBRICATION

Lubricate blade each time it is replaced to extend blade life and prevent clogging.

#### BLADE STORAGE AND REPLACEMENT

The 53725 contains a blade storage cartridge in the knob (B) which holds up to six replacement blades. To release cartridge, pop out with screwdriver. To replace blade, remove thumbscrew (D) on outside of cutter body near blade. Remove nut on blade side of drive axle (F). Remove old blade. Place new blade onto drive axle (F) with Klein Tools logo facing outwards (H), ensuring blade is fully seated on hex portion of axle.

El cortador 53725 cuenta con una función de fijación automática exclusiva y pela cables de diámetro reducido. Corta cable blindado de hasta 3/8" de diámetro: BX, AC, MC, MCAP® y Greenfield. MCAP® es una marca registrada de Southwire Company.

#### PASO 1 – ENSAMBLE (FIG. 1)

- Con un desarmador pequeño, quite el cartucho de almacenamiento (A) de la perilla de mando (B).
- Retire la cuchilla (C) del cartucho de almacenamiento. Reponga el cartucho después retirar la cuchilla.
- Extraiga el tornillo de mariposa pequeño (D) del cuerpo del cortador para abrir ambas mitades del cortador por completo.
- Quite la tuerca (E) del extremo del eje de mando (F) opuesto al mango.
- Introduzca el conjunto de eje de mando y mango en el cuerpo del cortador (G).
- Coloque la cuchilla en el eje de mando de modo que el logotipo de Klein Tools quede hacia afuera (H). De esta forma se garantiza que la cuchilla quede completamente asentada.
- Asegúrese de que la tuerca esté orientada en la dirección correcta. Es posible que se necesite una llave o desarmador de caja de 3/8" para apretar la tuerca completamente.
- Coloque el tornillo de mariposa y presione ambas mitades del cuerpo del cortador.

#### PASO 2 - FIJACIÓN DEL CABLE (FIG. 2)

Introduzca el cable (1) en el canal y presione la palanca de fijación automática (2) hasta que el perno de sujeción (4) llegue a la parte inferior de la ranura del cable. Sostenga la herramienta cerca del cabezal de corte y presione hasta que la cuchilla haga contacto con el cable. **Nota:** Para poder colocar el cable correctamente, en el caso de MC de diámetro pequeño, la palanca para cables (6) debe estar hacia adelante y el botón (7) debe estar completamente presionado (al ras con el canal exterior).

#### PASO 3 - CORTE DE CABLES MC

Después de haber fijado el cable MC, sostenga la herramienta cerca del cabezal de corte y presione. **No aplique demasiada presión al empujar la cuchilla contra el cable.** Gire la manivela (3) suavemente en el sentido de las agujas del reloj y ajuste la presión para lograr un corte más eficiente. Cuando la fuerza necesaria para girar la manivela disminuya repentinamente, habrá cortado el cable por completo. Libere la presión y gire la manivela levemente para que la parte superior vuelva a la posición original.

#### CORTE DEL CABLE MC DE TAMAÑO REDUCIDO

El cortador 53725 corta cable MC de diámetro reducido, como el cable Southwire MCAP®. Debido a que este cable requiere una profundidad de corte menor, deslice la palanca (6) hacia el frente de la herramienta. Asegúrese de que el botón (7) esté presionado por completo (al ras con el canal exterior) para centrar el cable en la cuchilla. Corte el blindaje del cable conforme a lo indicado en el Paso 3. Para cortar MC estándar, coloque la palanca (6) hacia atrás.

#### PASO 4 - EXTRACCIÓN DEL BLINDAJE

De dos (2) a cinco (5) giros enérgicos del mango deberían ser suficientes para dividir la funda BX. Sostenga el cable de ambos lados del corte y gire la funda blindada en dirección contraria a las agujas del reloj hasta que se separe. Si el último paso no funciona, se debe a que no ha cortado el blindaje en su totalidad. Repita los pasos anteriores.

#### PASO 5 - FIJACIÓN DE LA PROFUNDIDAD DE CORTE

Si el cortador 53725 no corta el blindaje por completo, es probable que deba ajustar la profundidad de corte. Use la llave hexagonal 3/32 para girar el tornillo de fijación que se encuentra en la carcasa superior 1/4 de vuelta en dirección contraria a las agujas del reloj. Realice un corte de prueba y ajuste el tornillo de fijación hasta que la funda se separe. Es fundamental que la cuchilla no melle el cable después de ajustar la profundidad de corte. Realice un corte de prueba. Para separar la funda se puede insertar la cuchilla de un desarmador en la ranura y girarla hasta que se abra, o se puede doblar el cable levemente en el corte.

#### LUBRICACIÓN DE LA CUCHILLA

Lubrique la cuchilla después de sustituirla para prolongar la vida útil y evitar que se atasque.

#### ALMACENAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA CUCHILLA

El cortador 53725 dispone de un cartucho de almacenamiento para cuchillas que se encuentra en la perilla (B) que aloja hasta seis cuchillas de repuesto. Para liberar el cartucho, empujelo con la punta de un desarmador. Para sustituir la cuchilla, quite el tornillo de mariposa (D) de la parte exterior del cuerpo del cortador, cerca de la cuchilla. Quite la tuerca del lado del eje de mando (F) donde se encuentra la cuchilla. Retire la cuchilla vieja. Coloque la cuchilla nueva en el eje de mando (F) de modo que el logotipo de Klein Tools quede hacia afuera (H). De esta forma se garantiza que la cuchilla quede completamente asentada en la parte hexagonal del eje.

Le Klein 53725 est doté d'une fonction autoserrante exclusive et dénoue les câbles de petit diamètre. Coupe les câbles blindés faisant jusqu'à 3/8 po de diamètre : BX, AC, MC, MCAP® et Greenfield. MCAP® est une marque de commerce déposée de Southwire Company.

#### ÉTAPE 1 – ASSEMBLAGE (FIG. 1)

- À l'aide d'un petit tournevis, retirez la cartouche de rangement (A) du bouton du mécanisme (B).
- Retirez la lame de coupe (C) de la cartouche de rangement. Remplacez la cartouche après avoir retiré la lame.
- Retirez la petite vis de serrage (D) du corps du coupe-câble pour ouvrir complètement les deux moitiés du corps de l'outil.
- Retirez l'écrou (E) de l'extrémité de la tige d'entraînement (F) à l'opposé de la poignée.
- Insérez l'extrémité de l'assemblage de la tige d'entraînement et de la poignée dans le corps de l'outil (G).
- Placez la lame sur la tige d'entraînement, le logo Klein Tools orienté vers l'extérieur (H), en vous assurant d'insérer solidement la lame.
- Fixez la lame sur l'arbre en réinstallant l'écrou. Assurez-vous que l'écrou est installé dans le bon sens. Une clé ou un tourne-écrous de 3/8 po pourrait être requis pour serrer fermement l'écrou.
- Réinstallez la vis de serrage tout en pressant les deux parties du corps du coupe-câble ensemble.

#### ÉTAPE 2 – SERRAGE DU CÂBLE (FIG. 2)

Insérez le câble (1) dans la rainure et serrez le levier autoserrant (2) jusqu'à ce que la tige de serrage (4) atteigne le fond de la rainure. Tenez l'outil près de la tête de coupe et serrez jusqu'à ce que la lame soit en contact avec le câble. **Remarque :** Pour les câbles à gaine métallique, le levier de câble (6) doit être positionné vers l'avant et le bouton (7) doit être complètement enfoncé (au même niveau que la rainure externe) afin de placer le câble correctement.

#### ÉTAPE 3 – COUPE D'UN CÂBLE À GAINÉ MÉTALLIQUE

Une fois que le câble à gaine métallique a été serré, tenez l'outil près de la tête de coupe et serrez. **N'appuyez pas trop fortement lorsque vous poussez la lame contre le câble.** Faites tourner la manivelle (3) dans le sens horaire et ajustez la pression exercée de façon à obtenir une coupe efficace. La coupe est terminée lorsque la force requise pour tourner la manivelle diminue soudainement. Relâchez la pression et faites tourner légèrement la manivelle; pour retourner le haut de l'outil à sa position d'origine.

#### COUPE D'UN CÂBLE À GAINÉ MÉTALLIQUE DE PETIT DIAMÈTRE

Le 53725 coupe les câbles à gaine métallique de petit diamètre comme les câbles MCAP® de Southwire. Puisque ces câbles nécessitent une profondeur de coupe réduite, glissez le levier (6) vers l'avant de l'outil. Assurez-vous d'enfoncer complètement le bouton (7) (au même niveau que la rainure externe) afin de centrer le câble sur la lame. Coupez la gaine du câble, de la manière indiquée à l'étape 3. Pour couper un câble à gaine métallique standard, remplacez le levier (6) à la position arrière.

#### ÉTAPE 4 – RETRAIT DE LA GAINÉ

Deux à cinq tours rapides de la poignée devraient suffire pour fendre la gaine BX. Tenez le câble de chaque côté de l'entaille et tordez la gaine dans le sens antihoraire jusqu'à ce qu'elle se sépare. Si la gaine résiste, vous n'avez pas entaillé complètement la gaine. Répétez les étapes présentées ci-dessus.

#### ÉTAPE 5 – RÉGLAGE DE LA PROFONDEUR DE COUPE

Si le 53725 n'a pas complètement entaillé la gaine, vous devrez peut-être ajuster la profondeur de coupe. Utilisez une clé hexagonale de 3/32 po pour tourner la vis de réglage sur le haut du boîtier d'un quart de tour dans le sens antihoraire. Faites un essai et ajustez la vis de réglage jusqu'à ce que la gaine se sépare. Il est essentiel que la lame n'entaille pas un fil après l'ajustement de la profondeur de coupe. Faites un essai de coupe avant de poursuivre. La gaine peut être séparée en insérant la lame d'un tournevis dans l'entaille et en tournant pour fendre la gaine, ou encore, en pliant le câble légèrement au niveau de l'entaille.

#### LUBRIFICATION DE LA LAME

Lubrifiez la lame à toutes les fois qu'elle est remplacée pour prolonger la durée de vie de la lame et l'empêcher de s'encrasser.

#### RANGEMENT ET REMPLACEMENT DE LA LAME

Le 53725 est doté d'une cartouche de rangement de la lame, dans le bouton (B) qui peut contenir jusqu'à six lames de rechange. Pour libérer la cartouche, éjectez-la à l'aide d'un tournevis. Pour remplacer la lame, retirez la vis de serrage (D) sur l'extérieur du corps de l'outil près de la lame. Retirez l'écrou sur le côté de la tige d'entraînement (F) où la lame s'installe. Enlevez l'ancienne lame. Placez la lame neuve sur la tige d'entraînement (F), le logo Klein Tools orienté vers l'extérieur (H), en vous assurant d'insérer solidement la lame dans la portion hexagonale de la tige.

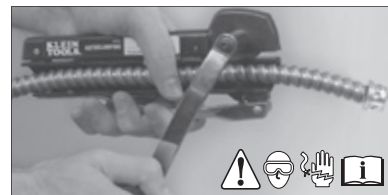


FIG. 1


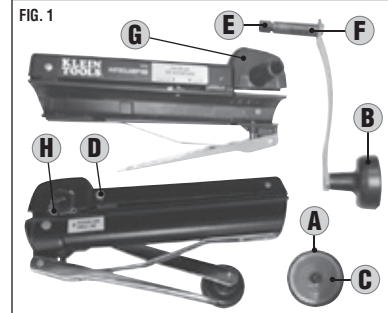


FIG. 2

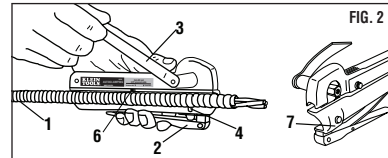

**KLEIN TOOLS, INC.**  
450 Bond Street, Lincolnshire, IL 60069  
1-800-553-4676  
customerservice@kleintools.com  
www.kleintools.com